





TARGET J12

DRILLING PLAN ^[1]


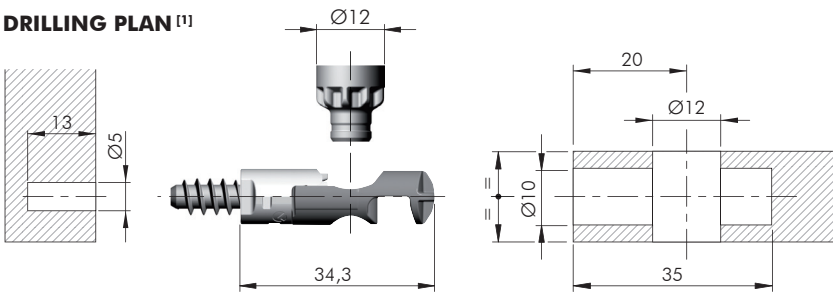


Version with Euro thread L=12 mm ^[2]



INSTALLATION ^[3]





VERY IMPORTANT
Insert TARGET connecting with countersunk hole on top. ^[4]

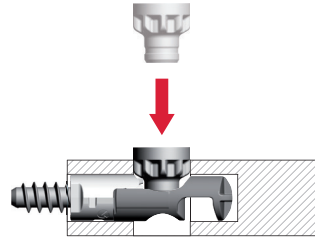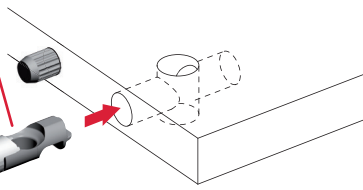

Place the pinion screw from above. ^[5]

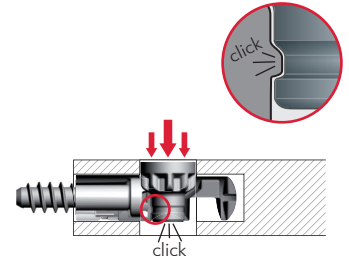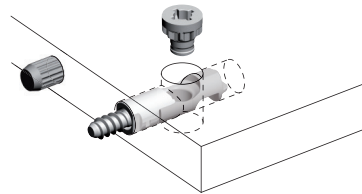


Press strongly with PZ2 cross screwdriver to slot the pinion screw in. ^[6]

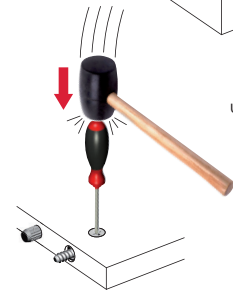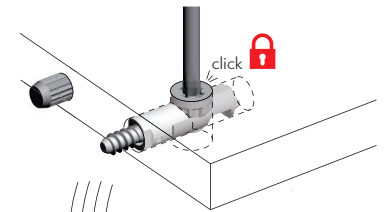

It may be helpful to use a tool in order to easily slot the pinion screw in. ^[7]

ASSEMBLING ^[8]

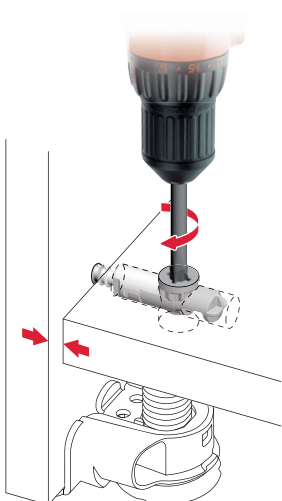



VERY IMPORTANT
Cordless driver drill to be used **ONLY** with friction mode on. ^[9]


VERY IMPORTANT
Keep the side panel pressed during the screwing operation. ^[10]



WARNING
Screwdriver type PZ2 ^[11]

Leveller adjustment is carried out with an S4 allen wrench through the pinion screw. ^[12]

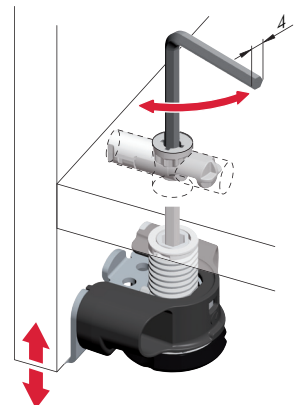

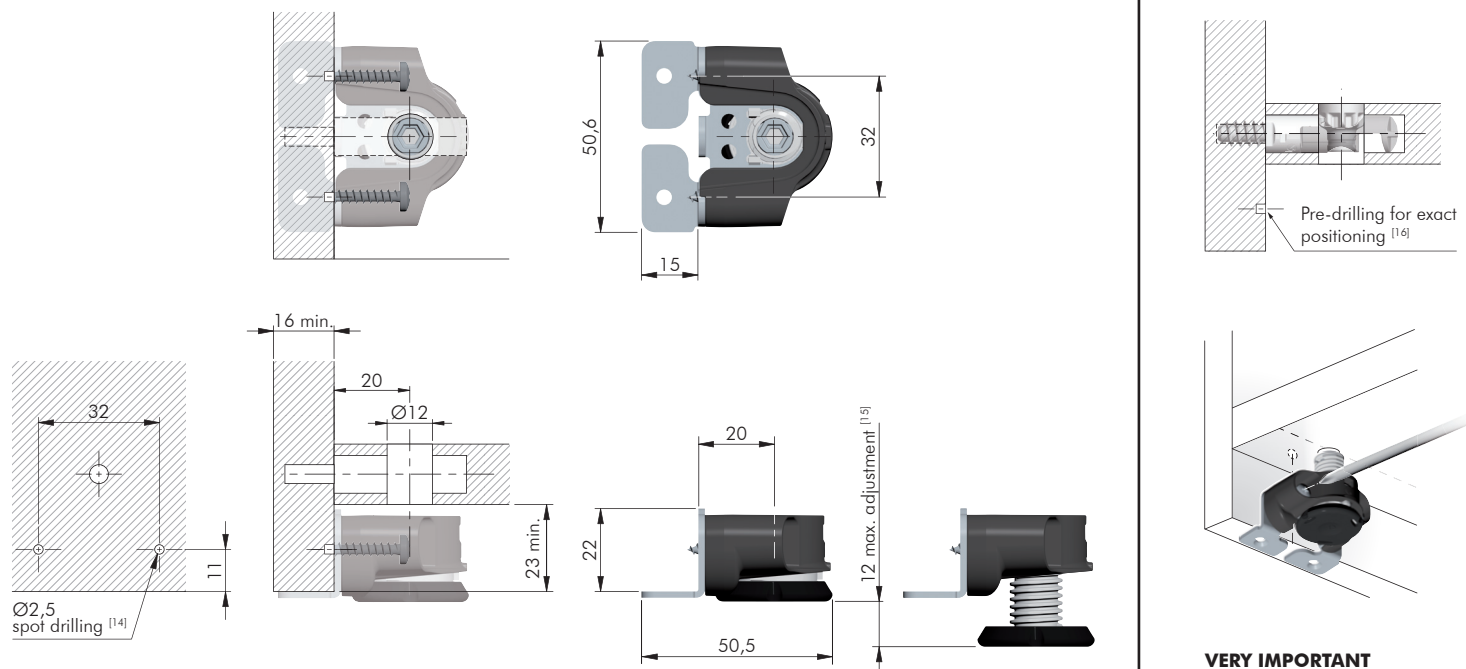

VERY IMPORTANT
Pre-drilling must be exactly aligned to TARGET positioning ^[17]

Česky

- [1] SCHÉMA VRTÁNÍ
- [2] Verze s euro závitem délky L=12mm.
- [3] INSTALACE
- [4] **VELMI DŮLEŽITÉ:** Těleso TARGET je nutno vložit stranou ze zapuštěním (sražené hrany na otvoru v tělese TARGET) vzhůru.
- [5] Vložte shora pastorkový šroub.
- [6] Zatlačte pastorkový šroub s ozubením silně pomocí PZ2 šroubováku, dosažení správné police potvrdí slyšitelné kliknutí.
- [7] Pro usnadnění zatlačení pastorkového šroubu do správné police můžete k PZ šroubováku použít vhodný nástroj, např. gumovou paličku.
- [8] MONTÁŽ
- [9] **VELMI DŮLEŽITÉ:** Při použití elektrického šroubováku je nutno použít momentové nastavení pro šroubování. Nesmí se použít nastavení pro vrtání.
- [10] **VELMI DŮLEŽITÉ:** Během šroubování přitlačujte boční panel
- [11] **POZOR:** Používat pouze PZ2 šroubovák nebo bit (nepoužívat PH2).
- [12] Výškové seřízení stavěcí nohy pode dnem je možné pomocí imbus klíče č.4 skrz pastorkový šroub.
- [13] SCHÉMA VRTÁNÍ A INSTALACE PRO INTEGRATO TECH "A"
- [14] Bodové navrtání Ø2,5mm
- [15] Rektifikace max. 12mm.
- [16] Předvrtání pro přesné osazení kování
- [17] **VELMI DŮLEŽITÉ:** Předvrtání musí být zarovnáno přesně podle police spojovacího kování TARGET.

Slovenský

- [1] SCHÉMA VRTANIA
- [2] Verzia s euro-závitom L=12mm.
- [3] INŠTALÁCIA
- [4] **DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Spojovač-tiahlo TARGET vložte zapustenou dierou smerom hore.
- [5] Zhora vložte skrutku s pastorkom.
- [6] Do hlavy pastorkovej skrutky vložte krížový skrutkovač PZ2 a silno zatlačte.
- [7] Pre ľahšie zatlačenie pastorkovej skrutky je vhodné použiť nástroj.
- [8] MONTÁŽ
- [9] **DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Elektrický skrutkovač používajte LEN v utahovacom móde.
- [10] **DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Počas skrutkovania pritlačajte bok skrinky ku dnu.
- [11] **DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Použite iba skrutkovač s hrotom PZ2 !
- [12] Výškové nastavovanie nožičky urobte imbusom č. 4 cez dieru v pastorkovej skrutke.
- [13] SCHÉMA VRTANIA A INŠTALÁCIA NOŽIČKY INTEGRATO TECH "A"
- [14] Predvrtanie Ø2,5 mm
- [15] Maximálne výškové nastavenie 12mm
- [16] Predvrtanie pre správnu polohu
- [17] **DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Predvrtanie musí presne lícovať s pozíciou TARGET.

Deutsch

- [1] BOHRPLAN
- [2] Ausführung mit Euro-Gewinde L=12 mm
- [3] EINBAU
- [4] **SEHR WICHTIG:** TARGET-Antrieb mit Senkbohrung nach oben einsetzen.
- [5] Setzen Sie die Ritzelschraube von oben ein.
- [6] Mit dem Kreuzschraubendreher PZ2 kräftig drücken, um die Ritzelschraube einzuschrauben.
- [7] Es kann hilfreich sein, ein Werkzeug zu verwenden, um die Ritzelschraube leicht einzuschrauben.
- [8] MONTAGE
- [9] **SEHR WICHTIG:** Der Akku-Bohrschrauber darf NUR mit eingeschaltetem Überdrehmodus verwendet werden.
- [10] **SEHR WICHTIG:** Halten Sie die Seitenwand während des Schraubvorgangs zusammengedrückt.
- [11] **WARNUNG:** Schraubendreher Typ PZ2
- [12] Die Einstellung der Nivellierung erfolgt mit einem Imbusschlüssel S4 durch die Ritzelschraube.
- [13] INTEGRATO TECH "A" BOHRPLAN UND MONTAGE
- [14] Ø2,5 Anbohrung
- [15] 12 max. Einstellung
- [16] Vorbohren für exakte Positionierung
- [17] **SEHR WICHTIG:** Die Vorbohrung muss genau auf die TARGET-Positionierung ausgerichtet sein.

Polski

- [1] PLAN NAWIERCENÍ
- [2] WERSJA TARGET EURO 12 mm.
- [3] INSTALACJA
- [4] **WAŻNA INFORMACJA:** Wsunąć złączce TARGET otworem do góry.
- [5] Nałożyć zębatkę.
- [6] Przy użyciu śrubokręta krzyżakowego PZ2 mocno docisnąć zębatkę.
- [7] W razie potrzeby zastosować dodatkowe narzędzie.
- [8] MONTAŻ
- [9] **WAŻNA INFORMACJA:** używać wkrętarki WYŁĄCZNIE z włączonym trybem tarcia.
- [10] **WAŻNA INFORMACJA:** Mocno dociskać panel boczny podczas wkręcania.
- [11] **OSTRZEŻENIE:** Śrubokręt PZ2.
- [12] Regulacja nóżki za pomocą klucza imbusowego S4 poprzez otwór w zębatce.
- [13] INTEGRATO TECH "A" PLAN NAWIERCENÍ I INSTALACJA
- [14] Ø2,5 wiercenie punktowe
- [15] Regulacja 12 maks.
- [16] Wstępne wiercenie w celu dokładnego umieszczenia nóżki
- [17] **WAŻNA INFORMACJA:** Wstępne nawiercanie pod Integrato musi być zgodne z planem nawierceń pod TARGET.

Русский

- [1] СХЕМА ПРИСАДКИ
- [2] Версия с евровинтом длиной 12мм
- [3] УСТАНОВКА
- [4] **ОЧЕНЬ ВАЖНО:** Вставить стяжку TARGET отверстием вверх.
- [5] Установить винт в корпус стяжки.
- [6] Нажать с усилием на винт стяжки крестовой отверткой PZ2.
- [7] Может быть полезно использовать инструмент.
- [8] СБОРКА
- [9] **Важно!** Использовать шуруповерт во фрикционном режиме.
- [10] **ВАЖНО!** Нажимать на боковую панель во время стягивания.
- [11] **ВАЖНО!** Отвертка PZ2.
- [12] Регулировка опоры осуществляется ключом S4 через сквозное отверстие.
- [13] INTEGRATO TECH A СХЕМА ПРИСАДКИ И УСТАНОВКА
- [14] Ø2,5 отверстие
- [15] 12 максимальная регулировка.
- [16] Присадочные отверстия для правильной установки
- [17] Присадочное отверстие должно точно соответствовать с позиционированием TARGET.